⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪実用新案出願公開

⊕ 公開実用新案公報(U) 昭61-99168

@Int\_CI\_1

識別記号

庁内整理番号

⑩公開 昭和61年(1986)6月25日

G 03 G 15/08

15/01

7015-2H 7256-2H

審查請求 未請求 (全 頁)

電子複写機の現像装置 劉考案の名称

> 願 昭59-182438 ②実

願 昭59(1984)12月3日 ❷出

您考 案`者 中 Ш **海老名市本郷2274番地 富士ゼロックス株式会社海老名事** 

業所内

富士ゼロツクス株式会 ②出 願 人

東京都港区赤坂3丁目3番5号

弁理士 平木 道人 外1名 珍代 理

明 細 書

1. 考案の名称

電子複写版の現像装置

- 2. 実用 新 案 登録 請 求 の 範 囲
  - (1) カラーの現像器ユニットと、複写機本体との電気的接続に供される現像器コネクタとからなり、該現像器ユニットを差し替えることにより、異なる色のコピーを行なうことができるようにした電子複写機の現像装置において、

現像器コネクタに、該現像器ユニットのトナ 一色に対応した抵抗値を有する抵抗を接続した ことを特徴とする電子複写機の現像装置。

13、考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本考案は、電子複写機の現像装置に関するものであり、特に、現像機ユニットを交換するだけで異なる色のコピーができるようにした、電子複写機の現像装置に関するものである。

### (従来の技術)

従来のこの種の複写機においては、思、赤、ちはなび黄色用の現像器ユニットを交換するにしたってなるようにもの現像器ユニットをあるは、このでは、この現像器ユニットは、このではない。このではなって、からにものではない。このではない。このではない。このではない。このではない。このではない。このではない。このではない。このではない。このではない。このではない。このでは、フューが温度である。

第1表はそのデータの一例を示す。

第1表

現像器の色	フューザ温度	トナー供給モータ
	(°C)	回転数
	185	3 rpm
赤	175	.6 rpm
青	1 7 0	6 rpm
黄	170	6 rpm

そこで、従来は、第3図に示されているように、現像器ユニットの色に対応する釦スイッチ11~ 14が設けられておりない。これをオンにしたからの現像器がセットされたかをいる。でPリカカでのののではないのである。では、る現象ではないのである。ではないのではないのではないのではない。のではないのではないのではない。ではないのではないのではない。ではないのではないのではないのではない。ではないのではないのではないのではないのではない。

(考案が解決しようとする問題点)

上記した従来の技術は、次のような問題点を有していた。

上記の従来装置では、手動で、現像器ユニットの色信号を入力することが必要である。このため、卸スイッチを押し間違えると、間違ったフューザ温度およびトナー供給モータの回転数となり、定着ミス・オフセットの問題があった。また、ト

ナー供給ミスが起こると、復写が讃すぎたり、薄くなりすぎたりするという問題があった。

本考案は、前述の問題点を解決するためになされたものである。

(問題点を解決するための手段および作用)

#### (実施例)

以下に、図面を参照して、本考案を詳細に説明

する。

第1回は本考察の一実施例の概略構成図である。 図において、Aは電子複写機を示し、Bは交換可能な現像器ユニットを示す。また、Dはコピー用を扱うためる。現像器ユニットBには、その交換時に脱着されるドロアコネクタで脱れる。そのドロアコネクタは、このドロアコネクタは、現像器コネクタと、複写機の本体側に設けられている。

次に、第1図により本考案の一実施例の要部で ある上記現像器コネクタと本体側コネクタについ て説明する。なお、第1図はこれらの斜視図を示 す。

図において、1は現像器ユニットに接続されている現像器コネクタ、2はこれに対向して設けられた複写機に固定されている本体側コネクタである。

現像器コネクタ1の下側には雌形のコネクタ3

が設けられており、一方、本体側コネクタ2の上側には雄形のコネクタ4が形成されている。そして、これらのコネクタは互いに嵌合するように構成されている。

現像器コネクタ部1には、さらに、本考案の特徴たる抵抗8が付けられている。この抵抗8は、現像器ユニットの色に対応した抵抗値を有しており、例えば、黒色の現像器ユニットには1ΚΩ、赤色に対しては2ΚΩ、青色と黄色に対しては、

3 ΚΩの抵抗が接続されている。

第2図は電子被写機の制御装置の一例を示すで ロック図である。図において、21は交換が可能 なり、22は該複写機ユニットであり、22は該複写機ユニットであり、31図の抵抗8に相当されている。すなわち、複写はユニット21が交換される。と、後の位置に接続される。また、23はCPUであり、本別では、A/Dを使用するにとができる。

したがって、複写機ユニット21が交換されると抵抗22の値が変わるので、CPU23の入力ではでいるではではではではなる。例えば、思色の現像器ユニットを使用すると、抵抗22の抵抗値は1×Ωとなるので、Vin電圧は約1.5∨となる。一方、青色の現像器ユニットに変えると、抵抗22の抵抗値は

3 KΩとなり、Vinは約2.25 Vとなる。この ため、CPU23はVinの人きさにより復写機ユ ニット21の色を判断することができる。

CPU23が、複写機に接続された複写機ユニットの色を判断すると、CPU23はROM等に分の色を判断するの第1表に示したデータに超いいる第1までトナー供給エータの地では、Backの現像器ユニットが装着されたトナー供給モータ回転数6rpmに制御する。

第 2 図において、 2 4 はソリッドステートリレー(S S R )であり、 C P U 2 3 からの信号により、オン、オフの動作をする。 S S R 2 4 がオンになると、交流電源 2 5 からの電力がフューザランプ 2 6 によンプ 2 6 によ

って加熱されたフューザの温度はソフトタッチセ ンサ(STS)27によって検知される。この STS27はサーミスタからなるセンサであり、 フューザに軽く接触して、その温度を検知する。 フューザの温度に対応して、STS27の抵抗 は変化し、該STS27の抵抗値に応じた信号が CPU23に取り込まれる。CPU23は、予め 保有しているフューザの予定温度に関する信号と、 前記CPU23に取り込まれた信号とを比較し、 フューザの温度が前記予定温度より高ければ、 SSR24のオン時間を短くし、逆に低ければ、 SSR24のオン時間を長くするように制御する。 トナー供給モータ31の回転数は、CPU23 からの信号によってドライバ30を駆動し、タコ メータ32等により検知した信号を、CPU23 ヘフィードバックすることにより、制御される。 そして、CPU23内に予め格納されているデー

タと比較され、安定な所定の回転数で回転するよ

うに制御される。トナー供給モータ31は、規僚 器内に設けられ、規像トナーボックスから現像器 内のキャリア室にトナーを供給するモータであり、 一定の回転により安定したトナー供給を行なう。 なお、フューザランプ26およびトナー供給モータ31の制御は、従来と同じであるので、詳細

#### (考案の効果)

な説明は省略する。


以上の説明から明らかなように、本考案によれば、つぎのような効果が達成される。

- (1) 使用者が現像器ユニットを交換するとき、従来のように鉛スイッチを用いて、手動で現像器ユニットの色に関するデータを入力する必要がないので、誤った色を入力する喰れがない。
- (2) したがって、定着ミス(オフセット)、トナー供給ミス(薄い、濃い)等のトラブルが生じない。
- 4. 図面の簡単な説明


第1回は本考案の一実施例の現像器ユニットのドロアコネクタの斜視図、第2回は本考案の制御部のブロック図、第3回は従来装置のブロック図、第4回は現像器ユニットが複写機内に収納されている様子を示す複写機の斜視図である。


1 … 現像器コネクタ部、 2 … 本体側コネクタ、 3 … 雌形のコネクタ、 1 … 雄形のコネクタ、 8 … 抵抗、 2 1 … 複写機ユニット、 2 2 … 抵抗、 2 3 … C P U

代现人弁理士 平木道人 外1名

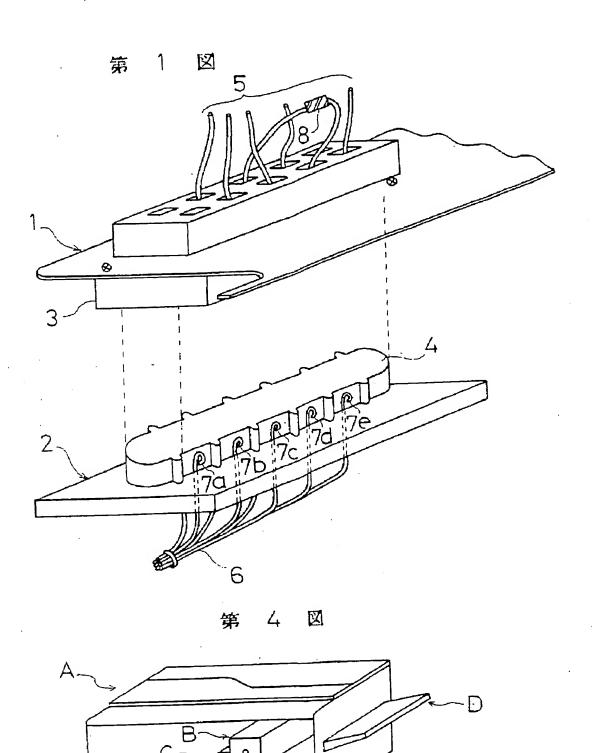

実開61-99168 881

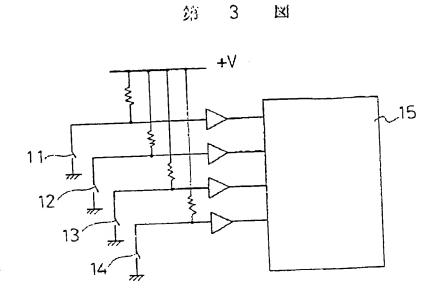

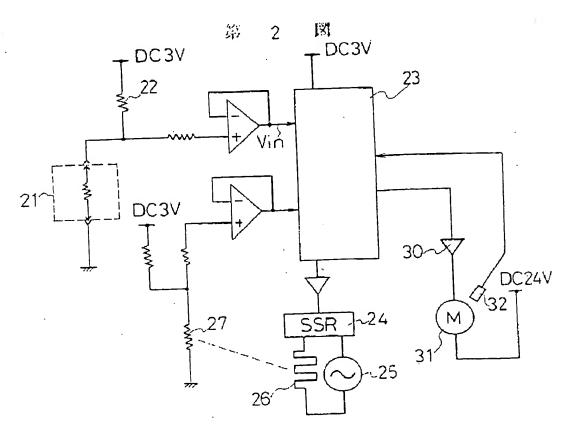

学問 C1 - 99168 - 「社理人」平 本 道

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.